

#Valeo TSB

Technical Service Bulletin


TSB-VSB-VTR-032019-03

Quebra do Pacote Torcional do Disco



Ao ligar o veículo, nota-se um barulho e o carro não tem tração; a rotação sobe mas o veículo não gera movimento.

Problema Ocasionado Por

- ▶ Desalinhamento entre motor de Caixa de Câmbio
- ▶ Escolha da marcha incompatível com a velocidade do veículo – reduzidas bruscas.
- ▶ Excesso de carga no veículo.

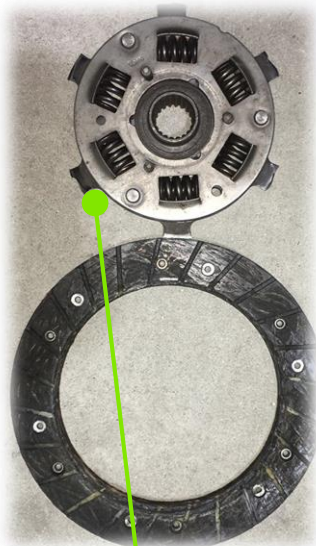

Ao remover o conjunto de embreagem foi constatada a ruptura total da chapa de condução.

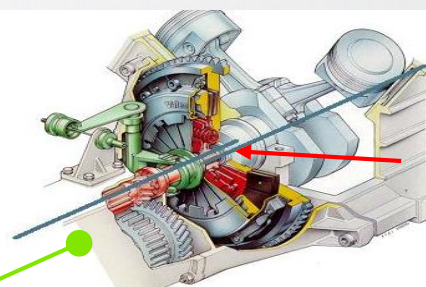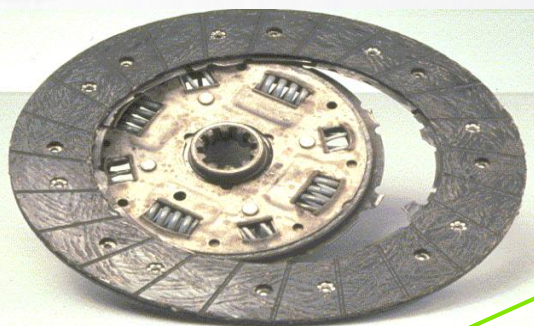

Recomendamos uma atenção especial ao estado das fixações da caixa seca, ao desgaste no estriado do eixo piloto, que podem originar um desalinhamento e sobrecarregar o disco nos momentos de acoplamento. O momento de encaixar o eixo piloto no cubo do disco também merece atenção.

Aplicações com incidência: Veículos utilitários de transporte de carga ou pessoas.

Valeo Service Brasil

Capitais, Regiões Metropolitanas e celulares: 3004 5693

Demais localidades: 0800 770 5693

WhatsApp: +55 11 9 8899 8682

faleconosco@valeoservice.com.br

ouvidoria@valeoservice.com.br

www.valeoservice.com.br

Valeo
Service

Nós cuidamos
de você

CONFIE NO ESPECIALISTA