

#Valeo TSB

Technical Service Bulletin

TSB-VSB-VTR-032019-07

Não engata a marcha

Montagem Invertida do Disco Volvo I-Shift 430 mm

► Por que ocorre a montagem incorreta?


Num comparativo visual com discos de outros fabricantes, o aplicador pode ser induzido a uma analogia **errônea, de qua** o lado de montagem coincide com o lado mais alto do cubo estriado.

► O Disco Valeo

A tecnologia do Disco Valeo, permite que o pacote torcional aloje todo cubo, que fica rente a chapa de torção. O pré-amortecimento também não fica exposto, garantindo uma maior proteção.

Evidência

Este disco, de um outro Fabricante, possui o cubo com o ressalto mais alto voltado para o lado do câmbio

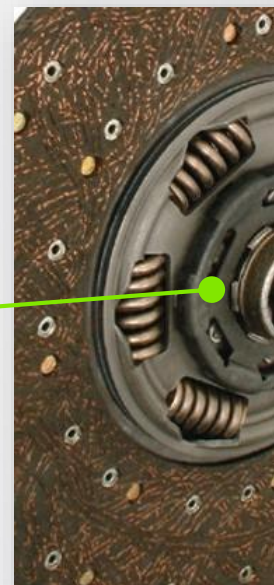

Posição correta

Observe a gravação "Gearbox side" que significa **LADO DO CÂMBIO**



Aplicação com incidência: Kit 827426

Valeo Service Brasil

Capitais, Regiões Metropolitanas e celulares: 3004 5693

Demais localidades: 0800 770 5693

WhatsApp: +55 11 9 8899 8682

faleconosco@valeoservice.com.br

ouvidoria@valeoservice.com.br

www.valeoservice.com.br

Valeo
Service

Nós cuidamos
de você

CONFIE NO ESPECIALISTA